


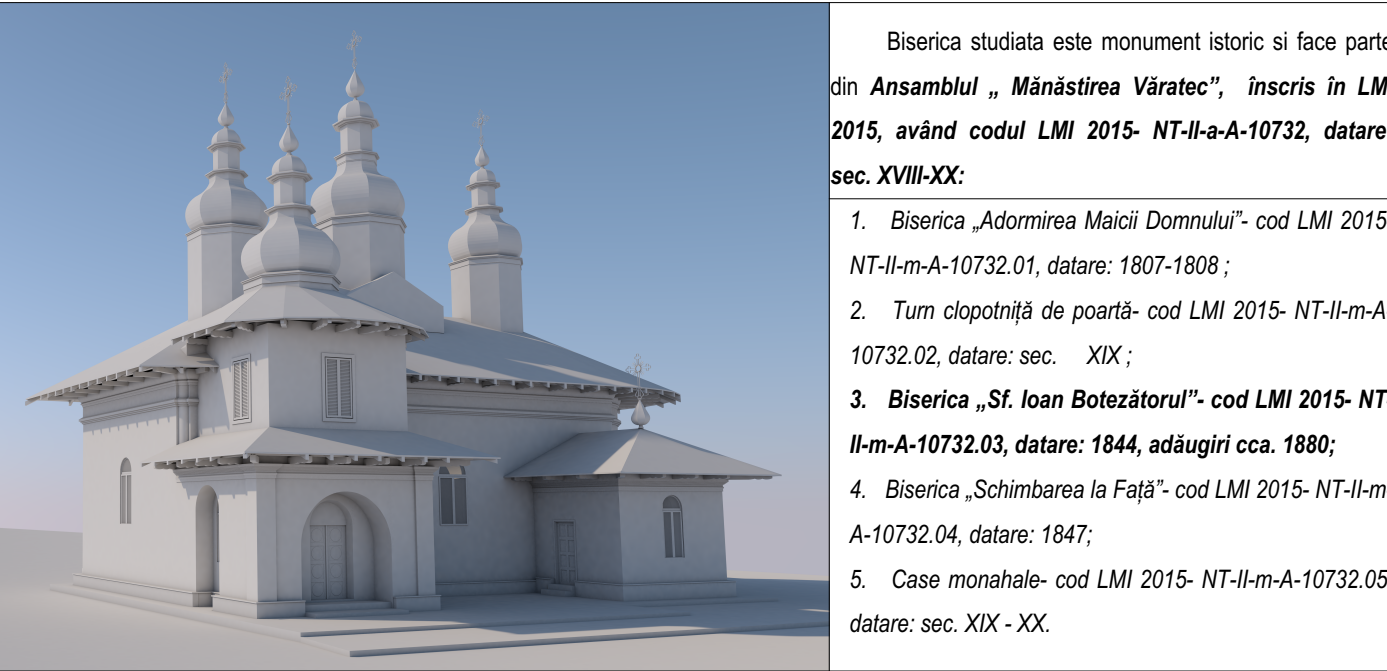

ALCATUIRE STRUCTURALA:

Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” - cod LMI 2015- NT-II-m-A-10732.03, datare: 1844, adăugiri cca. 1880

Infraestructura:

- fundatii din piatra, cu grosimi egale cu cele ale peretilor structurali;
- Adancimea acestora este cuprinsa intre -1.50 si 2.00m fata de C.T.A.

Suprastructura:

- pereți din caramida presata plina, de epoca, in grosimi de 1,00-1,88m;
- planseul peste pridvor si diaconicon este din lemn: grinzi din lemn cu dimensiunile de 10x12, interax 70cm, si scandura;
- planseul cafasului este din lemn: grinzi din lemn cu dimensiunile de 10x12, interax 70cm, si scandura;
- planseul peste pronaos, naos si altar este din bolți din caramida plina;
- acoperisul pe trei sarpanti din lemn de brad, cu invelitoare din tabla plana faltuita. Capriorii originali au sectiune rectangulara, cu dimensiunile de cca. 10x14cm. Acestia au fost inlocuiti, partial, in zona de streasina, cu niste capriori cu sectiune rectangulara 10x10cm.

INTERVENTII ANTERIOARE:

Suprastructura

- Reparatii locale la nivelul sarpantei, in special in zona de streasina, elementele originale au fost inlocuite cu niste capriori cu sectiune rectangulara 10x10cm.

DEGRADARI STRUTTURALE:

- fisuri in spaletii de zidarie in zona diaconiconului, vizibile la exterior;
- fisuri verticale la nivelul buiandrugilor in zona pronaosului, vizibile la exterior;
- fisuri verticale la nivelul buiandrugilor in zona pridvorului vizibile la exterior;
- fisuri si crapaturi in cheia arcadei ce separa pronaosul de naos;
- fisuri verticale la nivelul buiandrugilor, in zona naosului, vizibile la interior;
- infiltratii de umezeala in ziduri in zona naosului, vizibile la exterior;
- elemente de sarpanata partial degradate, deformate si cu sectiuni pe alocuri subdimensionate;
- unele elemente ale șarpantei au fost înlocuite în diverse etape de reparații locale, astfel că structura actuală a acoperișului este neomogen
- astereala degradata din cauza infiltratiilor de apa;
- tencuiala desprinsa in zona diaconiconului, vizibile la exterior.

INDICATORI FIZICI:

Ateren= 672.00mp

Indicatori Object 1- Biserica

Ac C1= 230.00mp

Ad C1= 298.05mp

Au C1= ...mp

Hmax= 19.53m

Hmin streasina= 3.60m

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C

CLASA DE IMPORTANTA - II

GRAD DE REZISTENTA LA FOC - IV

OTĂ

- Orice modificare a prevederilor prezentei planșe se face numai cu acordul scris al proiectantului;
Orice neconcordanță între prevederile prezentei planșe și situația din amplasament se va aduce imediat la cunoștința proiectantului.

verificator/expert	nume	semnatura	cerinta	referat / expertiza nr. / data	
	lasi, Calea Chisinaului nr. 17, corp C1, et. 2, cam.207, județul lasi J221305/2007, C.U.I.: RO 21648235, Tel.:+40 32132.180 Fax:+40 34/090 048			BENEFICIAR:	Project nr. 001/2018
				SFANTA MANASTIRE VARATEC DENUMIRE PROIECT: PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN CONSOLIDAREA SI CONSERVAREA BISERICII „SFANTUL IOAN BOTEZATORUL”, IN CADRUL ANSAMBLULUI MANASTIRII VARATEC Sat Varatec, Str. Vrancea Micu, Nr.25, Comuna Agapia, Județul Neamț	Project nr. FAZA: D.T.C.A.+P VOLUM: ARH
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara:		
SEF PROIECT COMPLEX	ARH. OVIDIU- DORIN ALEXIEVICI		1:50		
RELEVAT	ARH. MIHAELA POPINIUC		Format:		
DESEANAT	ARH. MIHAELA POPINIUC		804X420mm		
Drepturi de autor: S.C.EUROAMIRA S.R.L. conform Lege nr. 8/1996			Revizia:R0	ARHITECTURA- RELEVU PLAN PARTER	PLANSĂ AR.1