


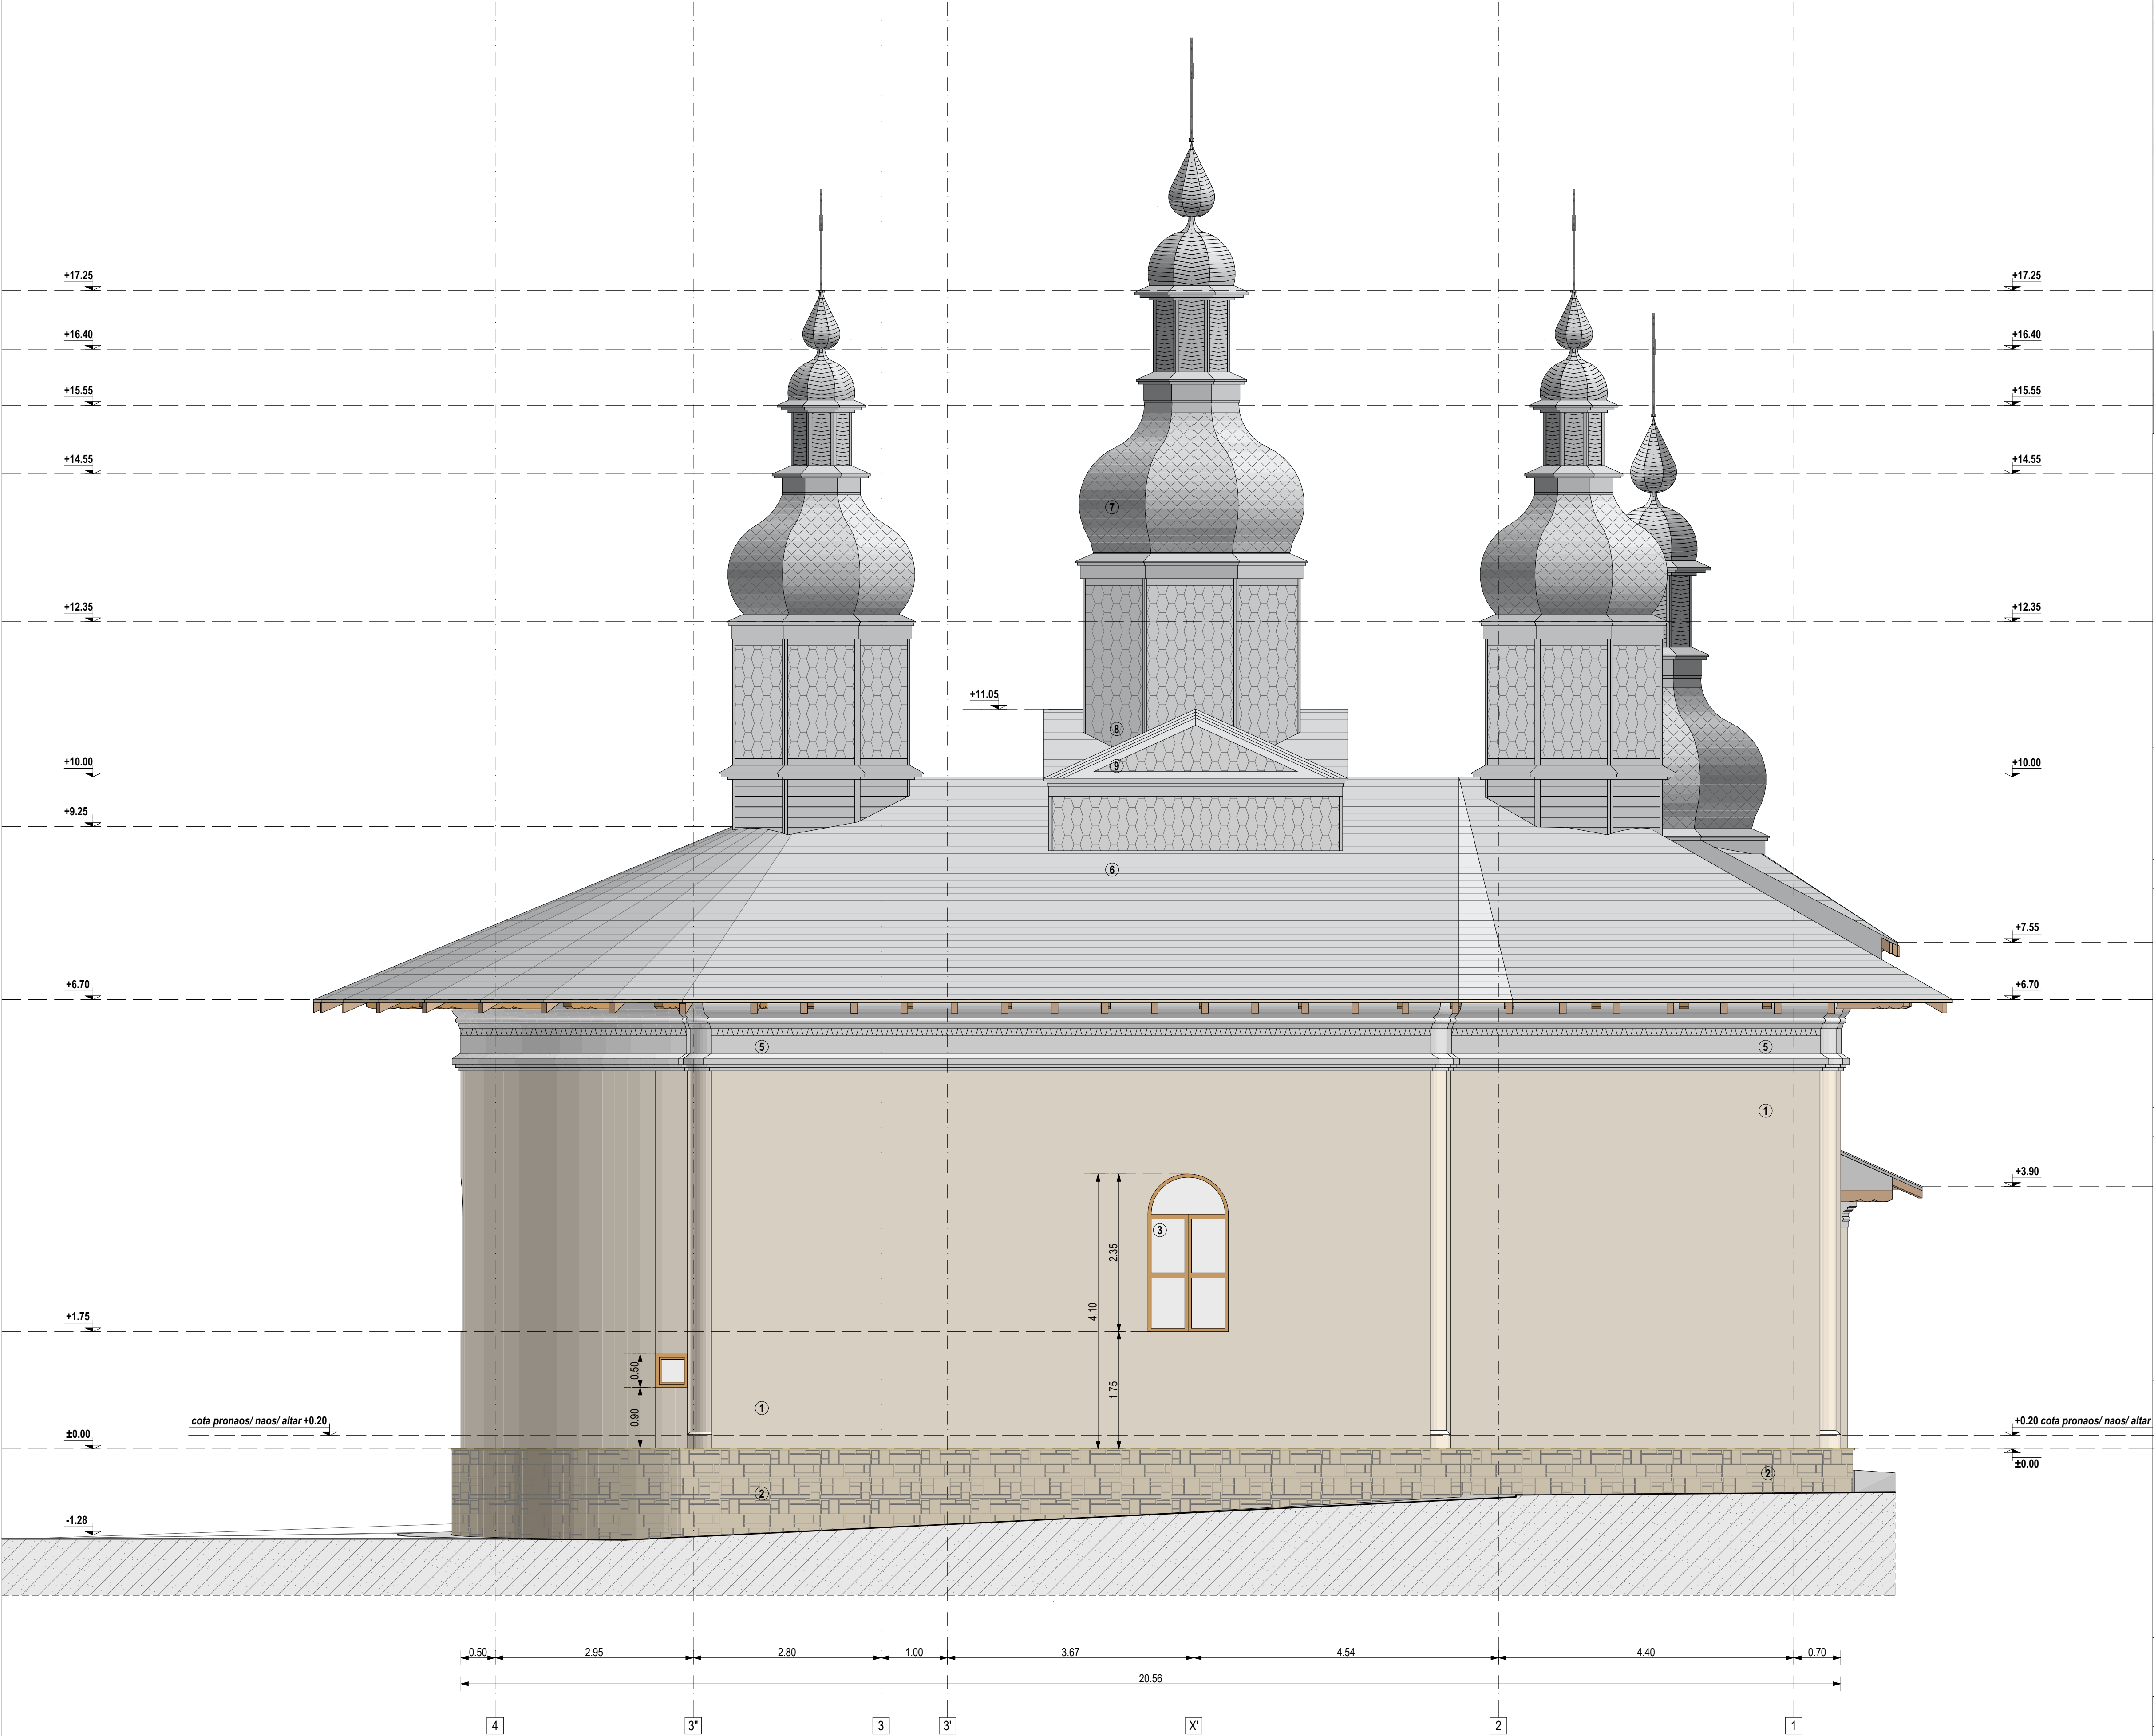

ALCATUIRE STRUCTURALA:

Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” - cod LMI 2015- NT-II-m-A-10732.03, datare: 1844, adăugiri cca. 1880

Infrastructura:

- fundatii din piatra, cu grosimi egale cu cele ale peretilor structurali;
- Adancimea acestora este cuprinsa intre -1.50 si 2.00m fata de C.T.A.

Suprastructura:

- pereti din caramida presata plina, de epoca, in grosimi de 1.00- 1.88m;
- planseul peste pridvor si diaconicon este din lemn: grinzi din lemn cu dimensiunile de 10x12, interax 70cm, si scandura;
- planseul cafasului este din lemn: grinzi din lemn cu dimensiunile de 10x12, interax 70cm, si scandura;
- planseul peste pronaos, naos si altar este din bolți din caramida plina;
- acoperisul este de tip sarpanță din lemn de brad, cu învelitoare din tabla plana faltuita. Caprioții originali au sectiune rectangulara, cu dimensiunile de cca. 10x14cm. Acestia au fost înlocuiti, partial, in zona de streasina, cu niste caprioți cu sectiune rectangulara 10x10cm.

INTERVENTII ANTERIOARE:

Suprastructura:

- Reparatii locale la nivelul sarpanței, in special in zona de streasina, elementele originale au fost înlocuite cu niste caprioți cu sectiune rectangulara 10x10cm.

DEGRADARI STRUCTURALE:

- fisuri in spaletii de zidarie in zona diaconiconului, vizibile la exterior;
- fisuri verticale la nivelul buiandrugilor in zona pronaosului, vizibile la exterior;
- fisuri verticale la nivelul buiandrugilor in zona pridvorului vizibile la exterior;
- fisuri si crapaturi in cheia arcadei ce separa pronaosul de naos;
- fisuri verticale la nivelul buiandrugilor, in zona naosului, vizibile la interior;
- infiltratii de umezeala in ziduri in zona naosului, vizibile la exterior;
- elemente de sarpanța partial degradate, deformate si cu sectiuni pe alocuri subdimensionate;
- unele elemente ale șarpantei au fost înlocuite în diverse etape de reparații locale, astfel că structura actuală a acoperișului este neomogenă.
- astereala degradata din cauza infiltratilor de apa;
- tencuiala desprinsa in zona diaconiconului, vizibile la exterior.

LEGENDA FINISAJE EXTERIOARE:

1. Tencuiala decorativa, culoare bej- Pereti din zidarie de caramida plina
2. Placaj din piatra- soclu
3. Tamplarie exterioara din PVC cu geam termoizolant (decor lemn la exterior si culoare alba la interior)
4. Obloane din lemn
5. Profile din mortar de ciment, zugraveli cu var lavabil- culoare alba
6. Invelitoare din tabla zincata, plana, faltuita
7. Invelitoare din tabla tip solzi
8. Placaj din tabla tip solzi
9. Profile din tabla zincata
10. Trepte din beton
11. Trotuar din beton
12. Streasina infundata din scandura montata alternant, in dublu strat
13. Elemente decorative din lemn profilat- streasina
14. Tamplarie din lemn

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
CLASA DE IMPORTANTA - II
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - IV

NOTĂ

1. Orice modificare a prevederilor prezentei planșe se face numai cu acordul scris al proiectantului;
2. Orice neconcordanță între prevederile prezentei planșe și situația din amplasament se va aduce imediat la cunoștința proiectantului.

verificator/expert	nume	semnatura	cerinta	referat / expertiza nr. / data
PROIECTANT GENERAL: EUROAMIRA <i>Oficiu de studii arhitecturale</i>		BENEFICIAR: Sfânta Mănăstire Varatec		
SEF PROIECT COMPLEX ARH. OVIDIU- DORIN ALEXIEVICI		SEMNATURA	Scara: 1:50	Proiect nr.: 001/2018
RELEVAT ARH. MIHAELA POPINIUC		Format:	DENUMIRE PROIECT: PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN CONSOLIDAREA SI CONSERVAREA BISERICII „SFANTUL IOAN BOTEZATORUL”, DIN CADRUL ANSAMBLULUI MANASTIRII VARATEC	FAZA: D.T.A.C.+Pit
DESENAT ARH. MIHAELA POPINIUC		804X420mm	Sat Varatec, Str. Veronica Micu, Nr.25, Comuna Agapia, Județul Neamț	VOLUM: ARH
Drepturi de autor: S.C. EUROAMIRA S.R.L. conform Lege nr. 8/1996		Revizia:RO	ARHITECTURA- RELEVU FATADA NORD	PLANSĂ AR.11