
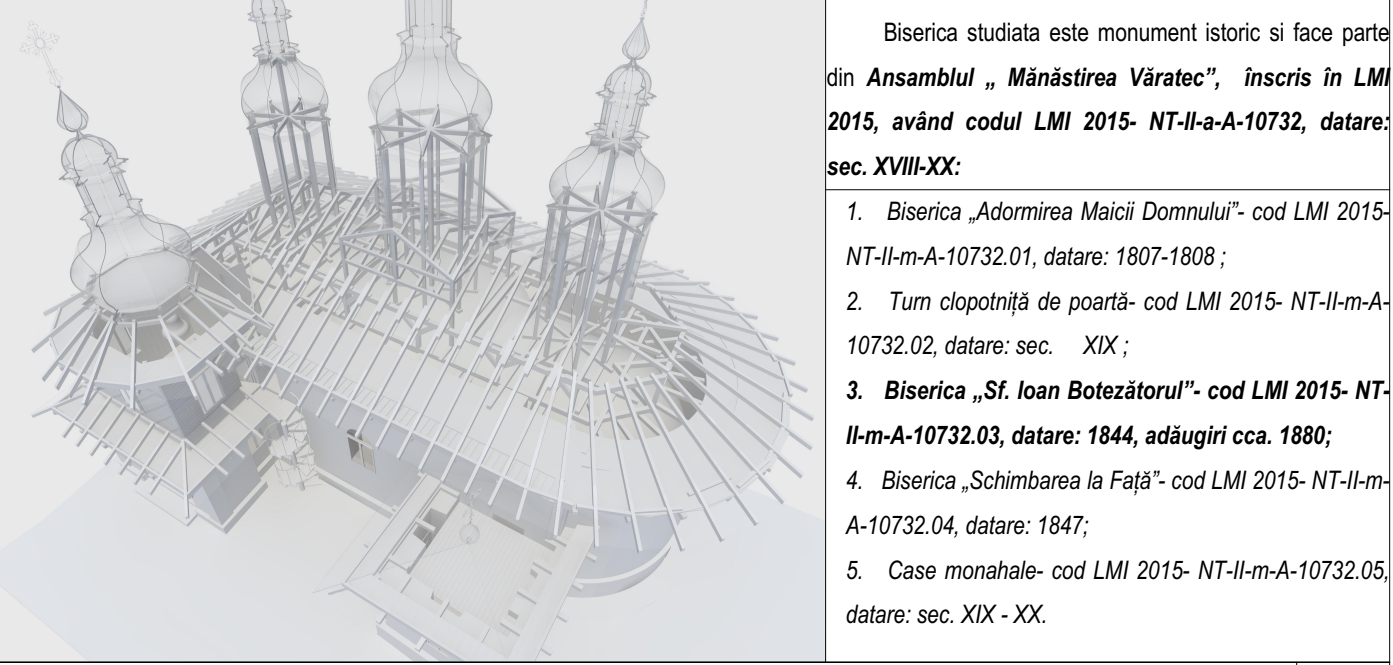


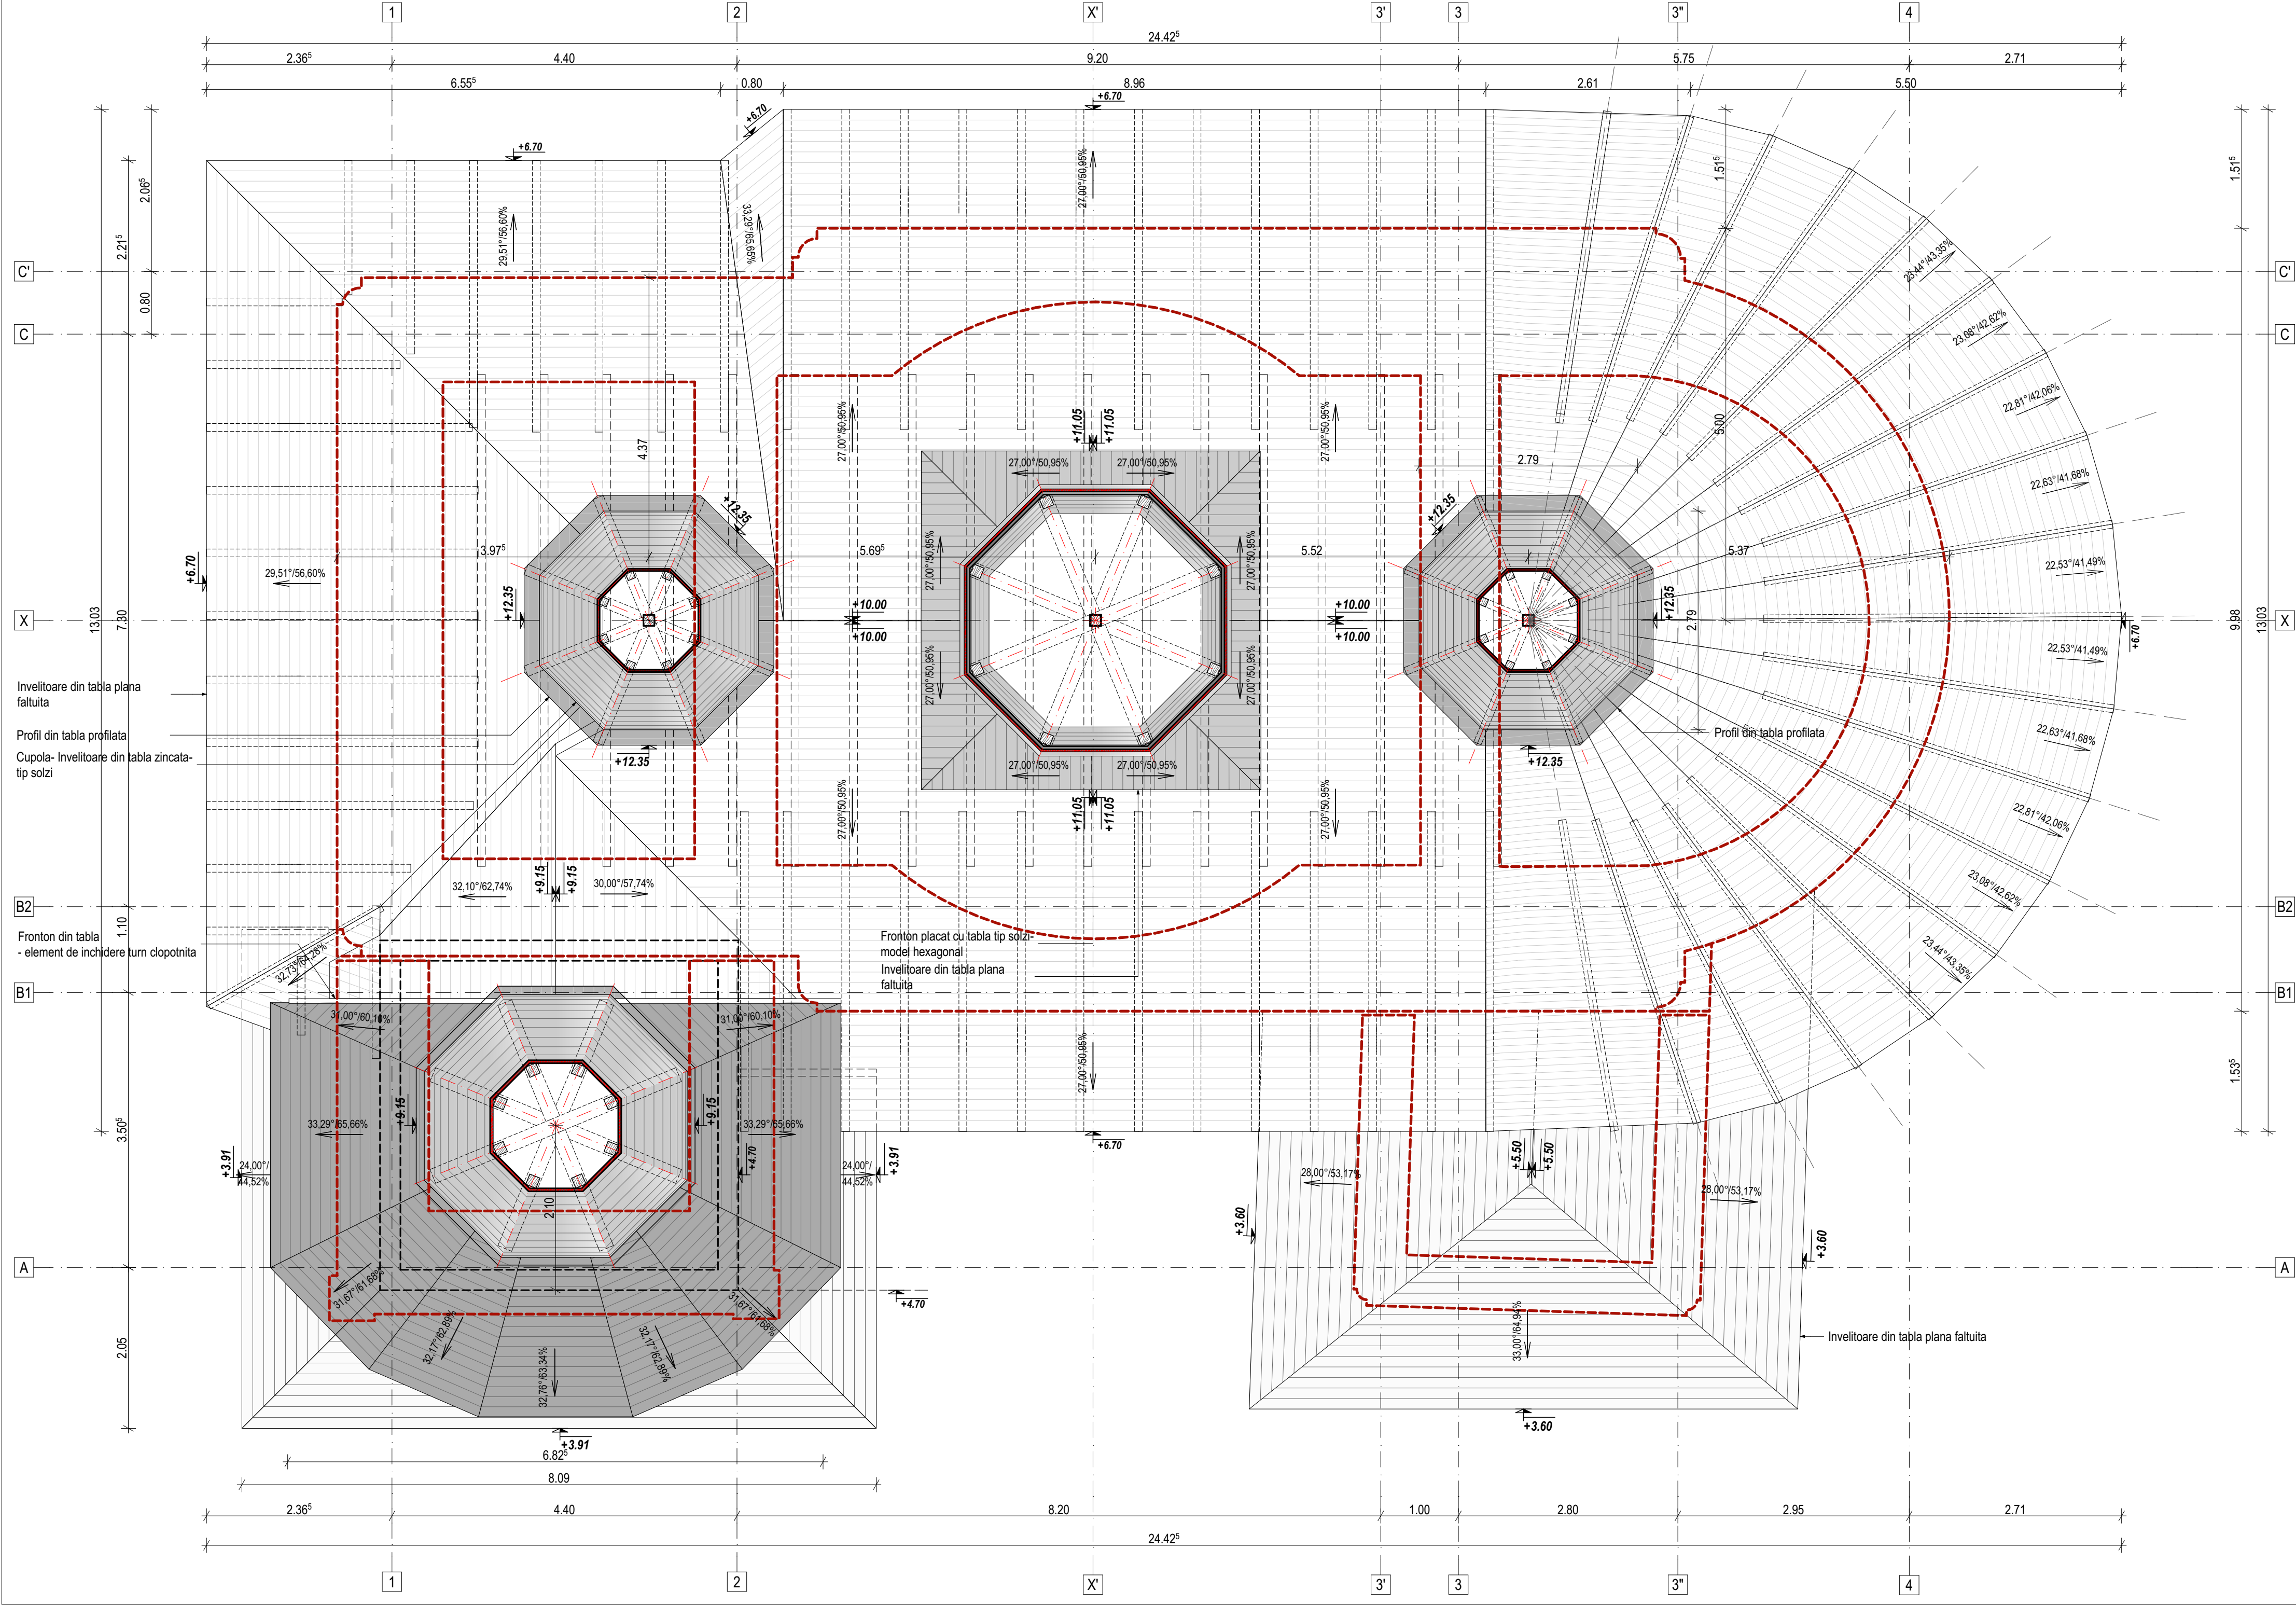

ALCATUIRE STRUCTURALA:
Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” - cod LMI 2015- NT-II-m-A-10732.03, date: 1844, adăugiri cca. 1880

Infrastructura:

- fundatii din piatra, cu grosimi egale cu cele ale peretilor structurali;
- Adancimea acestora este cuprinsa intre -1.50 si 2.00m fata de C.T.A.

Suprastructura:

- pereti din caramida presata plina, de epoca, in grosimi de 1,00- 1,88m;
- planseul peste pridvor si diaconicon este din lemn: grinzi din lemn cu dimensiunile de 10x12, interax 70cm, si scandura;
- planseul cafasului este din lemn: grinzi din lemn cu dimensiunile de 10x12, interax 70cm, si scandura;
- planseul peste pronaos, naos si altar este din bolti din caramida plina;
- acoperisul este de tip sarpanță din lemn de brad, cu invelitoare din tabla plana faltuita. Capriorii originali au sectiune rectagulara, cu dimensiunile de cca. 10x14cm. Acestia au fost inlocuiti, partial, in zona de streasina, cu niste capriori cu sectiune rectangulara 10x10cm.

INTERVENTII ANTERIOARE:

Suprastructura:

- Reparatii locale la nivelul sarpanței, in special in zona de streasina, elementele originale au fost inlocuite cu niste capriori cu sectiune rectangulara 10x10cm.

DEGRADARI STRUCTURALE:

- fisuri in spaleții de zidarie in zona diaconiconului, vizibile la exterior;
- fisuri verticale la nivelul buiandrugilor in zona pronaosului, vizibile la exterior;
- fisuri verticale la nivelul buiandrugilor in zona pridvorului vizibile la exterior;
- fisuri si crapături in cheia arcadei ce separa pronaosul de naos;
- fisuri verticale la nivelul buiandrugilor, in zona naosului, vizibile la interior;
- infiltratii de umezeala in ziduri in zona naosului, vizibile la exterior;
- elemente de sarpanța partial degradate, deformate si cu sectiuni pe alocuri subdimensionate;
- unele elemente ale sarpanței au fost înlocuite în diverse etape de reparații locale, astfel că structura actuală a acoperișului este neomogenă.
- astereala degradata din cauza infiltratilor de apa;
- tencuiala desprinsa in zona diaconiconului, vizibile la exterior.

INDICATORI FIZICI:

Ateren= 672.00mp
Indicatori Obiect 1- Biserica
Ac C1= 230.00mp
Ad C1= 298.05mp
Au C1= 180.05mp
Hmax= 19.53m
Hmin streasina= 3.60m

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C
CLASA DE IMPORTANTA - II
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - IV

NOTĂ
1. Orice modificare a prevederilor prezentei planșe se face numai cu acordul scris al proiectantului;
2. Orice neconcordanță între prevederile prezentei planșe și situația din amplasament se va aduce imediat la cunoștința proiectantului.

verificator/expert	nume	semnatura	cerinta	referat / expertiza nr. / data
	PROIECTANT GENERAL: EUROAMIRA <i>„Fie te îndrumam spre succes!”</i>	Iasi, Calea Chisinaului, nr. 17, corp C1, et. 2, cam.207, judetul Iasi J221305/2007, C.U.I.: RO 21648235, Tel.:+40.332132.180 Fax:+40.374090.048	BENEFICIAR: SFANTA MANASTIRE VARATEC	Proiect nr. 001/2018 FAZA: D.T.A.C.+Pth VOLUM: ARH
SPECIFICATIE	NUME	SEMNATURA	Scara: 1:50	DENUMIRE PROIECT: PUNEREA IN VALOARE A PATRIMONIULUI CULTURAL PRIN CONSOLIDAREA SI CONSERVAREA BISERICII „SFANTUL IOAN BOTEZATORUL”, DIN CADRUL ANSAMBLULUI MANASTIRII VARATEC
SEF PROIECT COMPLEX	ARH. OVIDIU- DORIN ALEXIEVICI		Format: 804x420mm	Sat Varatec, Str. Veronica Micle, Nr.25, Comuna Agapia, Judetul Neamt
RELEVAT	ARH. MIHAELA POPINIUC		Revizia:R0	ARHITECTURA- RELEVU
DESENAT	ARH. MIHAELA POPINIUC			PLAN INVELOITORE
Drepturi de autor: S.C. EUROAMIRA S.R.L. conform Lege nr. 8/1996				
PLANSA AR.4				