



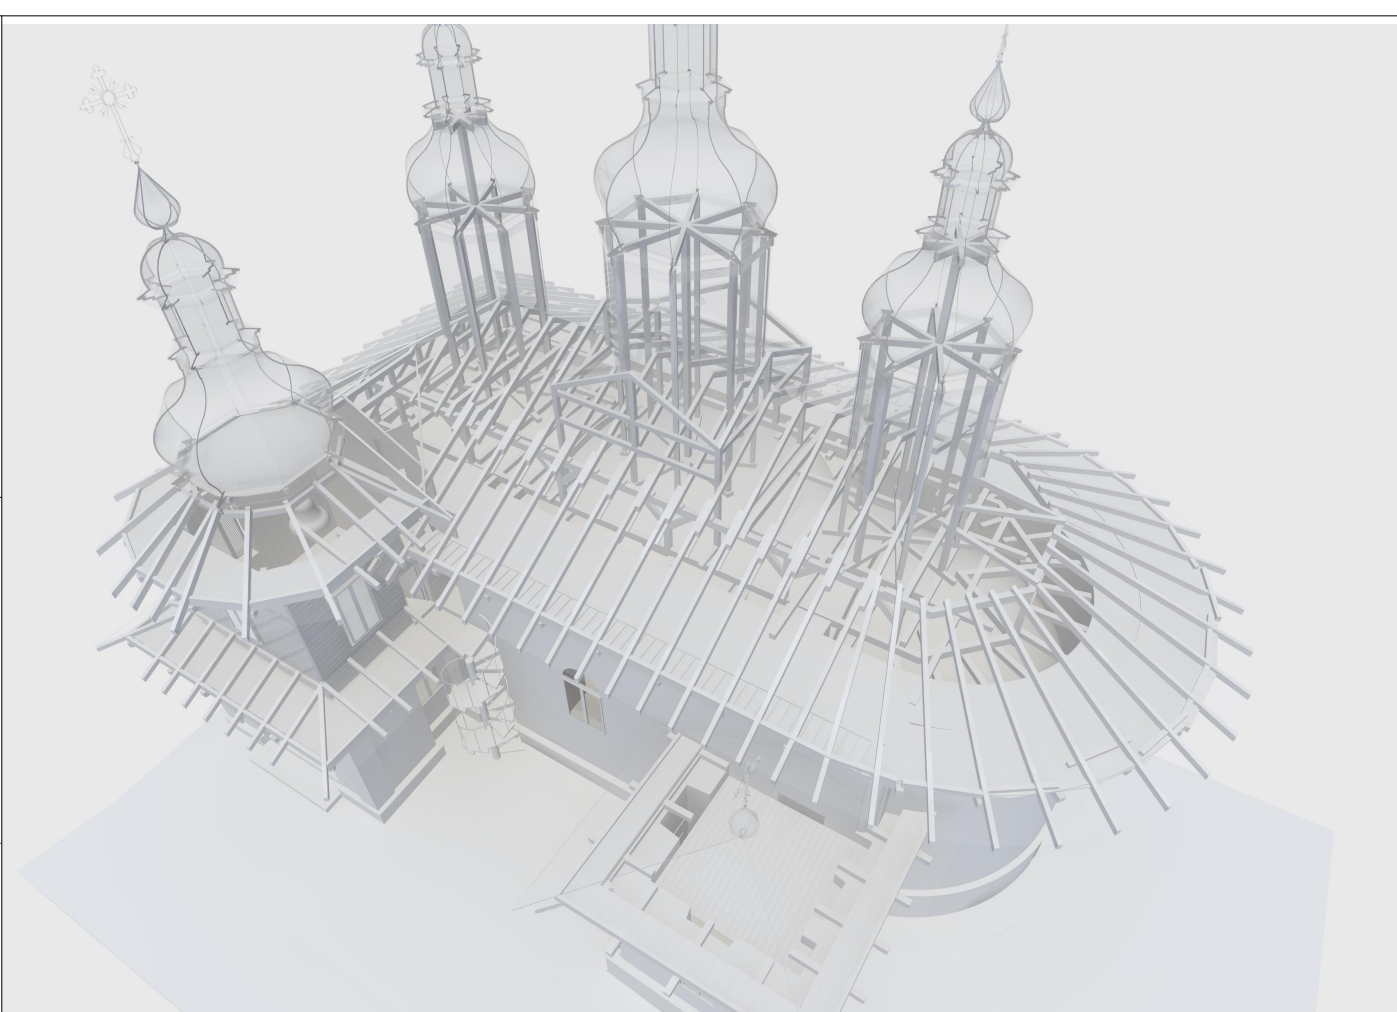

Biserica „Sf. Ioan Botezătorul” - cod LMI 2015- NT-II-m-A-10732.03, date: 1844, adăugiri cca. 1880

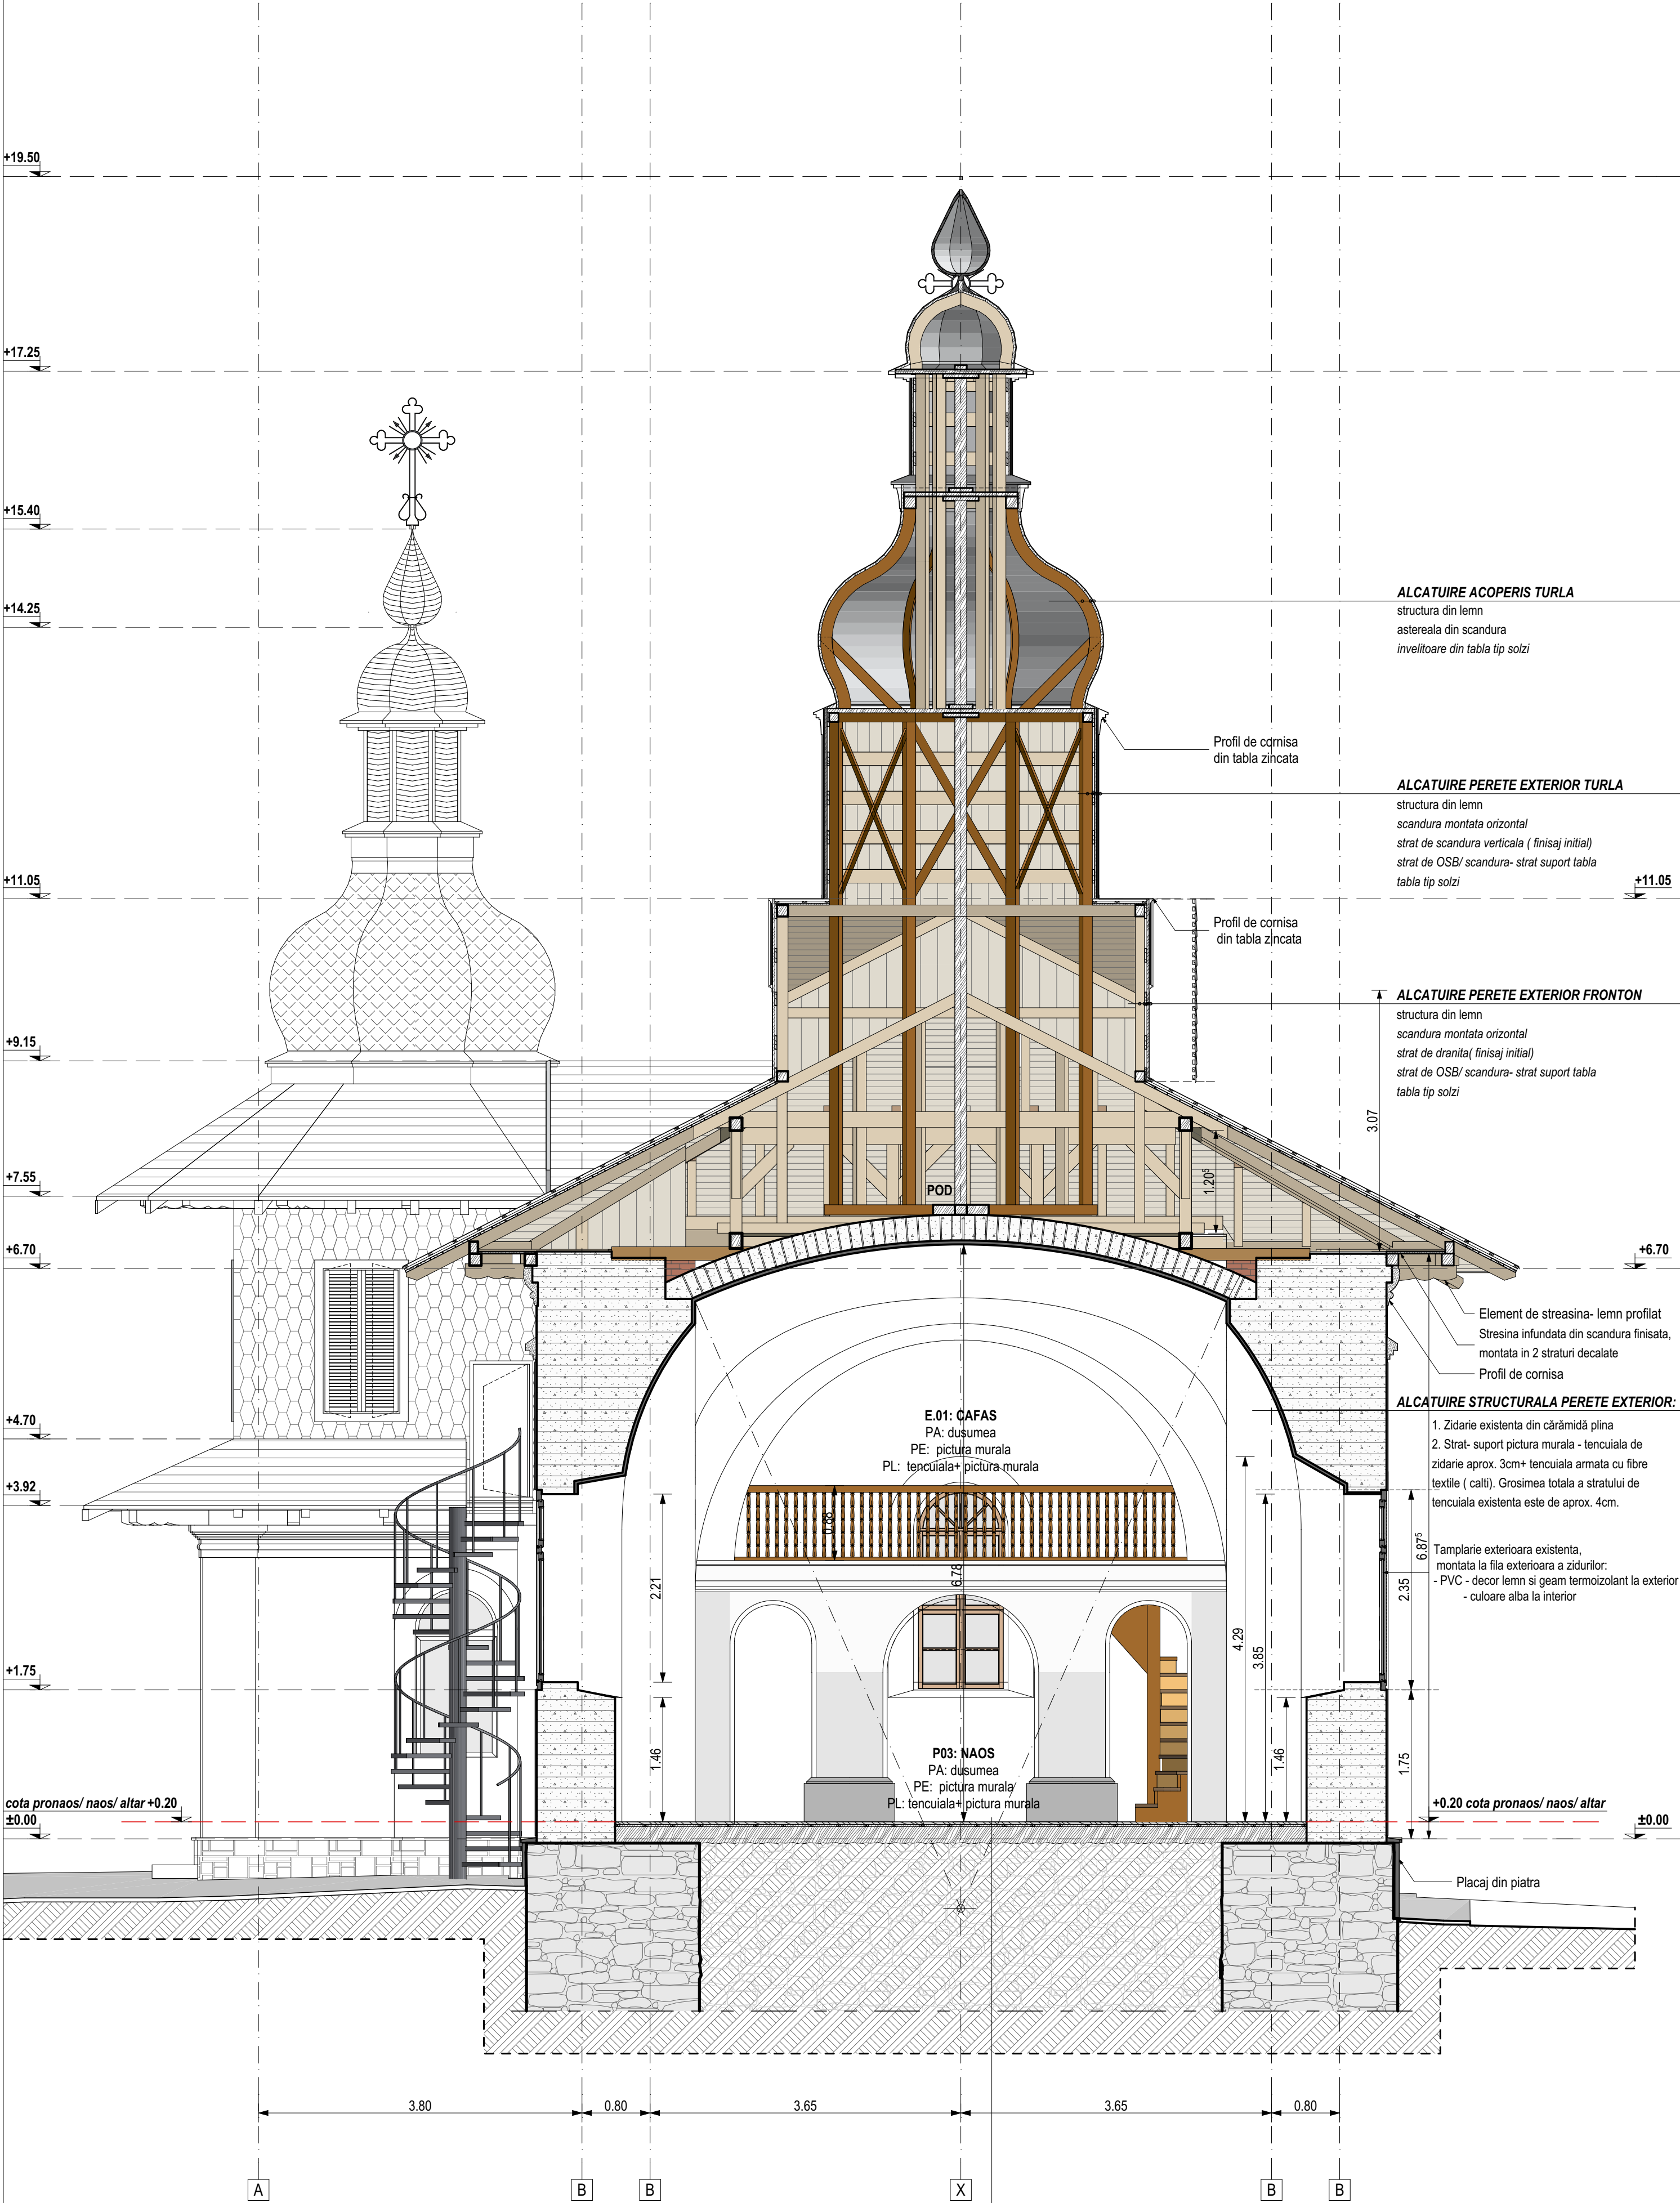

Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”- Pod- zona fronton turla naos- fotografii decembrie 2017

ALCATUIRE STRUCTURALA:	
Infrastructura:	▪ fundatii din piatra, cu grosimi egale cu cele ale peretilor structurali; ▪ Adancimea acestora este cuprinsa intre -1.50 si 2.00m fata de C.T.A.
Suprastructura:	▪ pereti din caramida presata plina, de epoca, in grosimi de 1,00- 1,88m; ▪ planseul peste pridvor si diaconicon este din lemn: grinzi din lemn cu dimensiunile de 10x12, interax 70cm, si scandura; ▪ planseul cafasului este din lemn: grinzi din lemn cu dimensiunile de 10x12, interax 70cm, si scandura; ▪ planseul peste pronaos, naos si altar este din bolti din caramida plina; ▪ acoperisul este de tip sarpantă din lemn de brad, cu învelitoare din tabla plana faltuita. Capriorii originali au sectiune rectangulara, cu dimensiunile de cca. 10x14cm. Acestia au fost inlocuiti, partial, in zona de streasina, cu niste capriori cu sectiune rectangulara 10x10cm.

INTERVENTII ANTERIOARE:	
Suprastructura:	▪ Reparatii locale la nivelul sarpantei, in special in zona de streasina, elementele originale au fost inlocuite cu niste capriori cu sectiune rectangulara 10x10cm.
DEGRADARI STRUCTURALE:	
▪ fisuri in spaletii de zidarie in zona diaconiconului, vizibile la exterior; ▪ fisuri verticale la nivelul buiandrugilor in zona pronaosului, vizibile la exterior; ▪ fisuri verticale la nivelul buiandrugilor in zona pridvorului vizibile la exterior; ▪ fisuri si crapaturi in cheia arcadei ce separa pronaosul de naos; ▪ fisuri verticale la nivelul buiandrugilor, in zona naosului, vizibile la interior; ▪ infiltratii de umezeala in ziduri in zona naosului, vizibile la exterior; ▪ elemente de sarpanta partial degradate, deformate si cu sectiuni pe alocuri subdimensionate; ▪ unele elemente ale sarpantei au fost inlocuite în diverse etape de reparatii locale, astfel că structura actuală a acoperişului este neomogenă. ▪ astereala degradata din cauza infiltratiilor de apa; ▪ tencuiala desprinsa in zona diaconiconului, vizibile la exterior.	

LEGENDA FINISAJE EXTERIOARE:	
1. Tencuiala decorativa, culoare bej- Pereti din zidarie de caramida plina 2. Placaj din piatra- soclu 3. Tamplarie exterioara din PVC cu geam termoizolant (decor lemn la exterior si culoare alba la interior) 4. Obloane din lemn 5. Profile din mortar de ciment, zugraveli cu var lavabil- culoare alba 6. Invelitoare din tabla zincata, plana, faltuita 7. Invelitoare din tabla tip solzi 8. Placaj din tabla tip solzi 9. Profile din tabla zincata 10. Trepte din beton 11. Trotuar din beton 12. Streasina infundata din scandura montata alternant, in dublu strat 13. Elemente decorative din lemn profilat- streasina 14. Tamplarie din lemn	

CATEGORIA DE IMPORTANTA - C	
CLASA DE IMPORTANTA - II	
GRAD DE REZISTENTA LA FOC - IV	

NOTĂ				
1. Orice modificare a prevederilor prezentei planşe se face numai cu acordul scris al proiectantului;				
2. Orice neconcordanţă între prevederile prezentei planşe şi situaţia din amplasament se va aduce imediat la cunoştinţa proiectantului.				
verificator/expert	nume	semnatura	cerinta	referat / experiza nr. / data
 PROIECTANT GENERAL: Iasi, Calea Chisinaului, nr. 17, corp C1, et. 2, cam.207, judetul Iasi J221305/2007, C.U.I.: RO 21648235, Tel.:+40.332152.180,Fax:+40.374090.048		BENEFICIAR:		Proiect nr. 001/2018
NUME		SEMNATURA	Scara:	FAZA:
SPECIFICATIE	ARH. OVIDIU- DORIN ALEXIEVICI		1:50	D.T.A.C.+Pth
SEF PROIECT COMPLEX				VOLUM: ARH
RELEVAT	ARH. MIHAELA POPINIUC		Format:	
DESENAT	ARH. MIHAELA POPINIUC		804X420mm	
Drepturi de autor: S.C. EUROAMIRA S.R.L. conform Lege nr. 8/1996		Revizia:R0	PLANSA AR.5	
			ARHITECTURA- RELEVU	
			SECTIUNE TRANSVERSALA S1	